

1. Monteringsanvisning

WS3 for listefritt gulv

deco
systems

La produktet akklimatiseres i minst 24 timer før montering, i den samme temperaturen som den skal monteres i.

- 1 Monter medfølgende strips til veggen ved hjelp av tape eller stifter. Strips skal ligge under WS3 profilen.




- 2 Kapp til og monter WS3 profilen litt opp fra gulv. 3-5 mm. Vær nøye med at det blir lik høyde hele veien.

Profilen monteres med vanlige gipsskruer.

Påse at WS3 sin tykkeste del ned mot gulvet blir høyeste punkt, og ikke kommer innenfor gipsen.



- 3 Monter gipsplaten i overkant av WS3. Det skal være plass til sparkel og papirremse i overgangen.

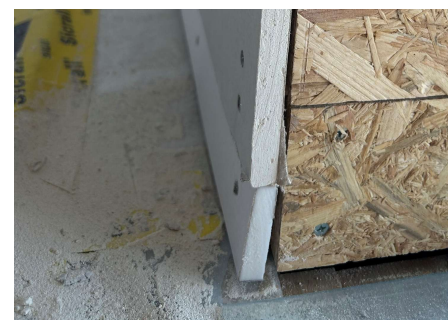



- 4 Fortsett montering av gipsplater i overkant av WS3



- 5 Sparkle og legg papirremse i alle overganger. Se side 2 for nærmere behandling.



Hvordan behandle overgang

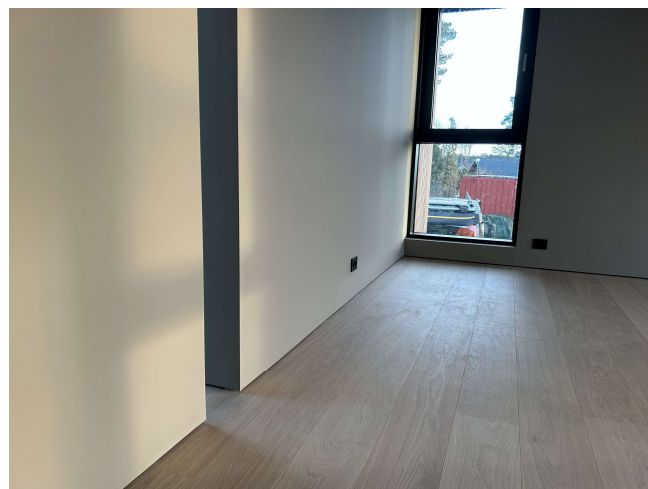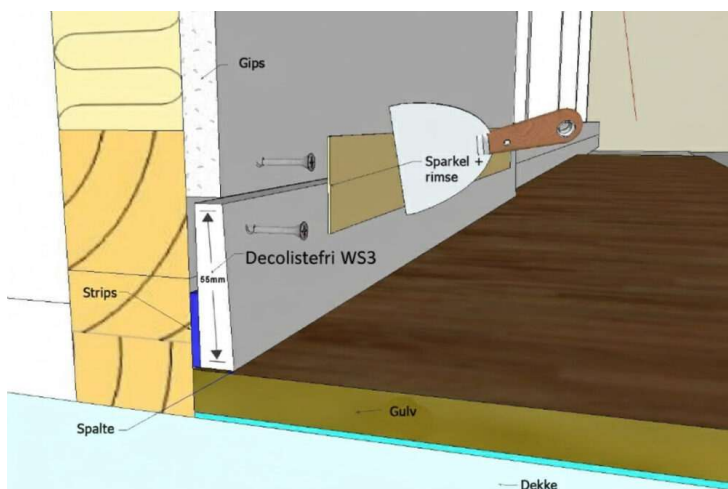

Steg 1: Forarbeid

Start med å rengjøre. Fjern støv, skitt og fettflekker fra underlaget med egnet såpe. Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt.

Først sparkler du med LETTSPARKEL FIN og perforert papirremse. Så sparkler du med LETTSPARKEL MEDIUM (oppfylling).

Til slutt sparkler du med LETTSPARKEL FIN som utjevning.

Slip bort overskytende sparkel med sandpapir 180 korning, og fjern støvet.

1. Rengjør
2. Sparkle
3. Slip og fjern støv

Steg 2: Grunning

For å få et jevnere underlag lønner det seg å grunne en gang med samme rullekvalitet som brukes til toppstrøkene. Da blir det lettere å få et pent og varig resultat. Grunn en gang.

Steg 3: Maling

For å få godt dekk og best holdbarhet må du male 2 strøk. Mellom strøkene anbefaler vi å slipe lett med et fint sandpapir 180 korning. Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling.

1. Mal et strøk
2. Slip lett
3. Fjern støv
4. Mal det siste strøket

Tips: WS3 kan også benyttes som den flate delen på dørkarm for listefri dør.